

VIBE-Rx™ LEG KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT: FOR RESIDENTIAL COOLERS ONLY. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING ANY ASSEMBLY.

NOTE: This kit contains 2 long legs, 2 short legs, and 4 Vibe-Rx feet.

1. Loosely attach "Vibe-Rx" foot, along with its fastener components, to one end of each leg, as shown in Figure 1. Position feet onto legs to assemble 2 right side and 2 left side legs, as shown. The feet will self-pivot to align with roof pitch.
2. With roof jack properly installed and leveled, apply bead of caulking to top flanges of roof jack. This will help seal roof jack to underside of cooler.
3. Lighten weight of cooler by removing all cooler pad frames. Do not install blower motor until after installation of cooler cabinet has been completed.
4. Position one long leg onto front (down-slope) cooler corner. Note, foot bracket should swivel to align with roof pitch (see Figure 2), and position height of leg so that "Vibe-Rx" fasteners are roughly centered within the foot bracket adjusting slot. Use 2 self-tapping TEK screws per leg. Locate and attach 1st screw about 2" ABOVE cooler water reservoir to prevent water leakage. Attach 2nd screw near top of leg.

CAUTION: Position screws to avoid internal blower housing support brackets, located inside each corner of cooler.

NOTE: Self-tapping screws will thread into cooler metal using a hand drill, or pre-drill with 3/16" drill bit. Also, if water or electrical lines are located on a corner of cooler, one leg may need to be cut to avoid interference.

5. Repeat Step 4 for the remaining 3 legs. Mount the two short legs to the rear (up-slope) cooler corners.
6. Fasten four foot brackets to roof using roofing nails or lag bolts (not included).
7. Check level of cooler. Re-level if needed.
8. Finally, tighten lock-nut of each "Vibe-Rx" fastener assembly. Slight ballooning of rubber Iso-Mount™ pieces assures proper lock-nut compression, to prevent slippage.
9. Make sure cooler legs, feet, and cooler are securely fastened.
10. Apply roofing tar to top surfaces of foot fasteners (roofing nails, or lag bolts), to prevent possible water seepage into roof.

VIBE-Rx™ INSTALACION INSTRUCCIONES DE JUEGO DE PATAS

IMPORTANTE: SOLO PARA ENFRIADORES EVAPORATIVOS RESIDENCIALES. LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER ENSAMBLE.



NOTA: Este juego contiene 2 patas largas, 2 patas cortas, y 4 Vibe-Rx pies ajustables.

1. Una sueltamente el pie "Vibe-Rx", junto con sus componentes de sujeción, a un extremo de cada pata, como se muestra en la Figura 1. Ponga los pies en las patas para ensamblar 2 lados derechos y 2 lados izquierdos, como se muestra. Los pies girarán solos para alinearse con el declive del techo.
2. Con el gato para techo nivelado e instalado adecuadamente, aplique un cordón de sellador a las pestañas de arriba del gato de techo. Esto ayudará a sellar el gato para techo al lado de abajo del enfriador.
3. Remueva todas las tapas con los cojines del enfriador para aligerar su peso. No instale el motor de la turbina hasta después de haber terminado de instalar el gabinete del enfriador.
4. Ponga una de las patas largas en la esquina de enfrente (pendiente abajo) del enfriador. Nota, la escuadra del pie deberá girar para alinearse al gato para techo (ver Figura 2), y ponga el alto de la pata de manera que los sujetadores "Vibe-Rx" estén más o menos centrados dentro de la ranura de ajuste de las escuadra del pie. Use 2 tornillos auto perforables, TEK, por pata. Presente y atornille el 1er tornillo como 2" ARRIBA de la charola de agua del enfriador para prevenir fuga de agua. Atornille el 2do tornillo cerca de la parte alta de la pata.

PRECAUCIÓN: Instale los tornillos evitando dañar internamente las escuadras de soporte de la caja de la turbina, localizadas dentro de cada esquina del enfriador.

NOTA: Los tornillos auto perforables se atornillan en el metal del enfriador usando un taladro de mano, o perfore primero con una broca de 3/16". También, si las líneas de agua o eléctricas se localizan en las esquinas del enfriador, puede necesitarse cortar una pata más corta para evitar cualquier interferencia.

5. Repita el Paso 4 para las 3 patas faltantes. Monte las dos patas de cortas en las esquinas de la parte de atrás (pendiente arriba) del enfriador.
6. Fije las cuatro escuadras de los pies al techo usando clavos o pijas (no incluidas).
7. Revise el nivel del enfriador. Nivele si es necesario.
8. Por último, apriete la tuerca de ajuste en cada ensamble del sujetador "Vibe-Rx". Una ligera hinchazón de las piezas Iso-Mount de hule asegura la compresión adecuada de la tuerca de ajuste, para prevenir un deslizamiento.
9. Asegúrese de que la patas, pies del enfriador y el enfriador estén sujetos adecuadamente.
10. Aplique impermeabilizante para techo a las superficies superiores de los sujetadores de los pies (clavos y/o pijas), para prevenir posibles filtraciones de agua al techo.

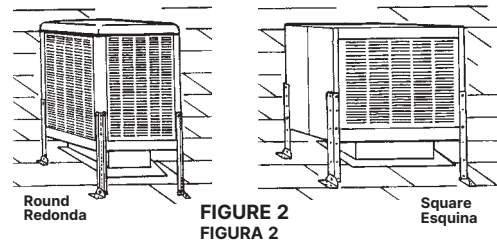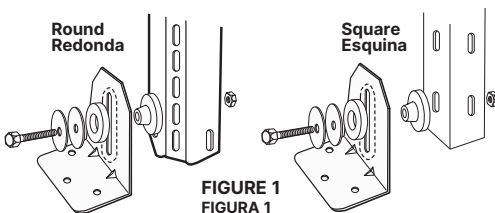

Instructions for Champion®/Essick Air® Coolers with Corner Flange

Instrucciones para los Enfriadores Champion®/Essick Air® con Brida de Esquina

In certain leg-kits, standoffs and long screws are provided to allow the leg kit to be installed on coolers where the bottom pan has a corner flange. Follow the instructions below as well as the other instructions on this sheet when installing leg kits on these type of coolers.

En ciertos juegos de patas, se proporcionan separadores y tornillos largos para permitir que el juego de patas se instale en enfriadores donde la bandeja inferior tiene una brida de esquina. Siga las instrucciones a continuación, así como las demás instrucciones en esta hoja cuando instale juegos de patas en este tipo de enfriador.

1. Determine the mounting location of the standoffs. The bottom standoff should be above cooler reservoir and the top standoff near the top of the leg. Place the standoffs as far apart as possible.
Determine la ubicación de montaje de los separadores. El separador inferior debe estar por encima del depósito de agua y el separador superior cerca de la parte superior de la pata. Coloque los separadores lo más separados posible.

2. Snap the standoffs into slots of the leg as shown. This will keep standoffs in place during install.

Encaje los separadores en las ranuras de las patas como se muestra. Esto mantendrá los separadores en su lugar durante la instalación.

3. Use the included 1.5 inch screws to secure the leg to the unit. Use a hand drill and do not pre-drill hole.

Utilice los tornillos incluidos de 1,5 pulgadas para asegurar la pata a la unidad. Utilice un taladro eléctrico y no taladre previamente el orificio.

